




Curvadoras de tubo Hydraulic pipe benders Cintreuses hydrauliques

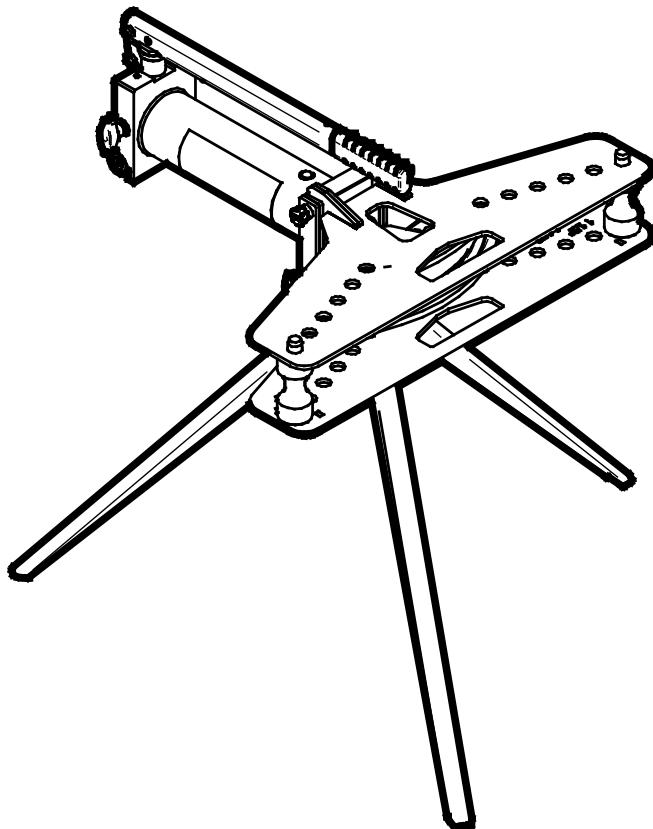

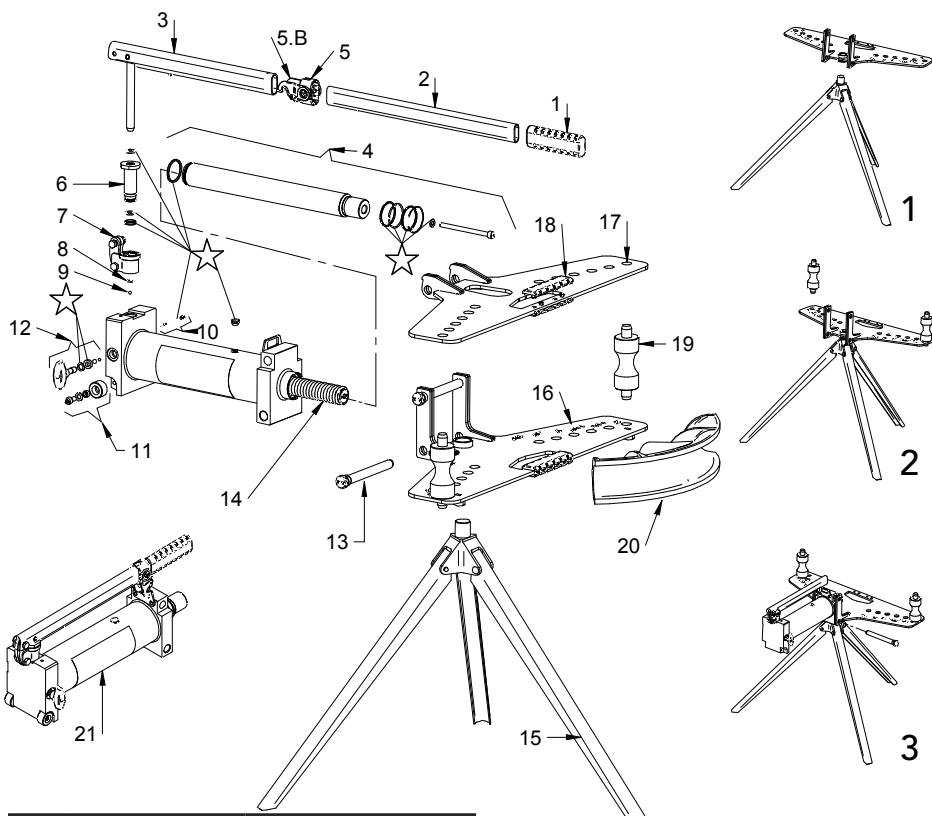

Nº	DR2	DR3
	CODE	CODE
1	0316000164	
2	0218000048	
3	0217000039	0217000038
4	0211000085	0211000086
5	0316000144	
5.B	0316000172	
6	0307000623	
7	0299000439	
8	MGG-500/1161	
9	ME-1501/1149	
10	MG-2/C9	
11	0210000010	
12	0212000028	
13	0299000438	0299000458
14	0299000435	0299000440
15	CVT-3/C43	
16	0299000437	0299000446
17	0299000436	0299000445
18	0316000064	
19	0307000618	0307000628
20	1/2 - 3/4 - 1" - 1 1/4 - 1 1/2 - 2" - 2 1/2 - 3"	
21	01070004	01070006
★	0907000005	0907000006
OIL	950cm³	
	1600cm³	

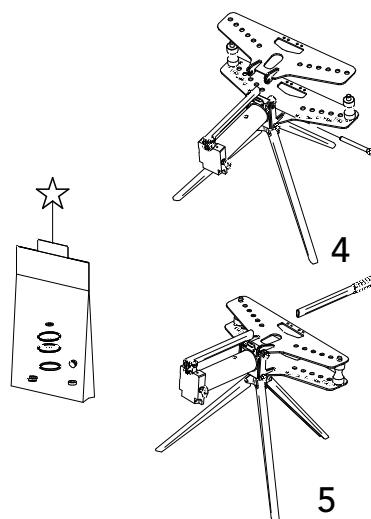

1 CONSIGNAS DE SEGURIDAD

1.1 Lea las instrucciones antes de utilizar la curvadora.

1.2 Utilice esta curvadora solamente con tubos según normas DIN 2440 y 2441.

1.3 Si utiliza trípode, éste debe ser apoyado en una superficie firme, regular y horizontal. Asegúrese de que el conjunto queda equilibrado y estable.

1.4 Al accionar el aparato, no introduzca los dedos ni parte alguna del cuerpo en el dispositivo de curvado.

1.5 Como medida de seguridad, la curvadora dispone de una válvula de sobrepresión nº 10, que ha sido tratada en fábrica a su presión máxima de trabajo. Esta válvula no debe ser en ningún caso manipulada.

1.6 Este es un aparato exclusivamente diseñado para curvar tubos y, por lo tanto, no debe ser utilizado para otras aplicaciones.

1.7 El incumplimiento de estas consignas esenciales de seguridad puede causar daños al usuario, a la curvadora o al tubo.

2 USO Y FUNCIONAMIENTO

2.4 Antes de utilizar la curvadora, es necesario eliminar el aire del sistema de válvulas. Para ello, abra la llave descarga nº 12 girando el pomo en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, con ayuda de la palanca, bombee varias veces.

2.5 Vuelva a cerrar la llave de descarga, girando el pomo nº 12 en el sentido de las agujas del reloj. A partir de este momento, la curvadora está lista para funcionar.

2.6 Asegúrese de utilizar la horma correspondiente al tubo a curvar y de que los rodillos estén situados en la posición correcta. Para ello, guíese de las marcas correspondientes.

2.7 Una vez curvado el tubo y para que éste quede libre, gire la llave de descarga nº 12 en sentido contrario a las agujas del reloj. El pistón volverá automáticamente a su posición recogida.

2.8 Una vez terminado el trabajo, mantenga el aparato con el pistón principal y el de bomba recogidos.

3 MANTENIMIENTO

3.1 Engrase periódicamente los ejes y las partes móviles de la curvadora.

3.2 Mantenga siempre la curvadora limpia y protegida de ambientes agresivos.

3.3 El volumen de aceite necesario para la curvadora de 2" es de 950 cm³ y de 1.600 cm³ para la de 3".
IMPORTANTE: Un exceso de aceite puede impedir el funcionamiento de la curvadora.

3.4 Utilice aceite de uso hidráulico, tipo HL o HM, con un grado ISO de viscosidad cinemática de 30 cSt a 40°C, o de una viscosidad Engler de 3 a 50°C.

MUY IMPORTANTE: No utilice nunca líquido de frenos.

3.5 Para pedidos de piezas de recambio, indique el código de la pieza.

Disponemos de un juego de repuestos que contiene exclusivamente los retenes y las juntas de la curvadora.

4 REPARACION

Tanto el mantenimiento como la reparación de esta curvadora deben ser llevados a cabo por personal cualificado que, por su formación y experiencia, sea conocedor de los sistemas hidráulicos utilizados en estos aparatos.

1 SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.1 Read carefully these instructions prior to use.
- 1.2 Use this pipe bender only on pipes to DIN 2440 and 2441 standard.
- 1.3 If the use of the tripod is required, place it on a solid, firm and horizontal surface. When mounting the pipe bender on the tripod, make sure the whole equipment remains balanced and stable.
- 1.4 Do not engage fingers or any part of body near bending cage while pumping.
- 1.5 As an additional safety measure, this pipe bender is fitted with an overload safety valve n° 10, factory set, which must not be tampered with.
- 1.6 This unit has been designed for bending pipes only and must not be used for other purpose.
- 1.7 If these basic rules are not followed, injury to the user or damage to the unit or the pipe may result.

2 USE AND OPERATION

- 2.1 Before using this pipe bender, you must purge air from the valve system by turning the release valve knob n° 12 anti-clockwise and pumping the unit several times with the handle.
- 2.2 Close the release valve knob n° 12 by turning it clockwise. The pipe bender is now ready for use.
- 2.3 Make sure to use the correct bending shoe and that the pipe supports are in the right position. If required, follow the references marked on the flap.
- 2.4 Once the bending operation is finished, open the release valve knob n° 12 anti-clockwise to be able to remove the tube from the flaps. The unit piston will retract automatically.
- 2.5 After use, keep the pipe bender stored with the pistons completely retracted.

3 MAINTENANCE

- 3.1 Lubricate all moving parts at regular intervals.
- 3.2 Always keep the pipe bender clean and protected from aggressive conditions.
- 3.3 The correct volume of oil is the following: 2" pipe bender, 950cm³ / 3" pipe bender, 1.600 cm³.
IMPORTANT: An excess of oil will render the hydraulic unit inoperative.
- 3.4 Use only hydraulic oil, HL or HM type, with an ISO grade of cinematic viscosity of 30 cSt at 40°C or an Engler viscosity of 3 at 50°C.
VERY IMPORTANT: Never use brake fluid.
- 3.5 When ordering spare parts, please make note of the code.
A repair kit is available containing all the common spare parts.

4 REPAIR

Both maintenance and repair must only be carried out by qualified and approved personnel.

1 CONSIGNES DE SECURITE

1.1 Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

1.2 Utiliser cette cintreuse uniquement avec les tubes selon normes DIN 2440 et 2441.

1.3 En cas d'utiliser la cintreuse avec le trépied, placer celui-ci sur une surface rigide, régulière et horizontale.

1.4 N'éngager ni le doigts ni partie quelconque du corps dans le dispositif de cintrage pendant l'opération.

1.5 Comme dispositif de sécurité, cette cintreuse est munie d'un limiteur de pression, n° 10, réglé en usine à sa pression maximum de travail. Ne pas modifier son réglage.

1.6 Cette cintreuse est un appareil exclusivement étudié pour le cintrage de tubes. Ne pas l'utiliser pour d'autres applications.

1.7 Le non respect de ces règles essentielles de sécurité peut créer des risques pour l'utilisateur, la cintreuse ou endomager le tube à cintrer.

2 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

2.1 Monter la cintreuse sur le trépied et s'assurer l'ensemble reste équilibré et stable.

2.2 Avant d'utiliser la cintreuse purger l'air du système de soupapes. Pour cela, ouvrir le volant de décharge n° 12 en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pomper l'unité hydraulique plusieurs fois avec le levier.

2.3 Fermer le volant de descente n° 12 dans le sens des aiguilles d'une montre. A partir de ce moment, la cintreuse est prête à fonctionner.

2.4 S'assurer que le sabot de cintrage correspond au diamètre du tube à cintrer et que les coussinets restent dans la position correcte. Suivre les références marquées sur la flasque.

2.5 Après avoir terminé l'opération, ouvrir le volant de décharge n° 12, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour enlever le tube de son ancrage dans les flasques

Le piston rentra automatiquement.

2.6 Après utilisation, stocker la cintreuse avec le piston principal et celui de pompe totalement rentrés.

3 MAINTENANCE

3.1 Lubrifier périodiquement les axes et les parties mobiles de la cintreuse.

3.2 Toujours conserver la cintreuse propre et à l'abri des milieux agressifs.

3.3 Le volume correct d'huile de chaque modèle est le suivant: 950 cm3 pour la cintreuse de 2" et 1.600 cm3 pour celle de 3". IMPORTANT: Un excès d'huile peut empêcher la cintreuse de fonctionner.

3.4 Utiliser de l'huile hydraulique type HL ou HM d'une classe ISO de viscosité cinématique de 30 cSt à 40°C ou d'une viscosité Engler de 3 à 50°C.


3.5 Pour la commande de pièces de rechange, indiquer la référence de la pièce.
Nous pouvons fournir aussi un kit de réparation contenant les pièces de rechange courantes.

4 REPARATION

La réparation et l'entretien des cintreuses doivent être effectués par des personnes qualifiées qui, de par leur formation et leur expérience, ont une très bonne connaissance des systèmes hydrauliques utilisés dans ces appareils.

DIN-2440 / DIN-2441

CURVADO A DISTINTOS ANGULOS
BENDING AT DIFFERENT ANGLES
CINTRAGE À DIFFÉRENTS ANGLES

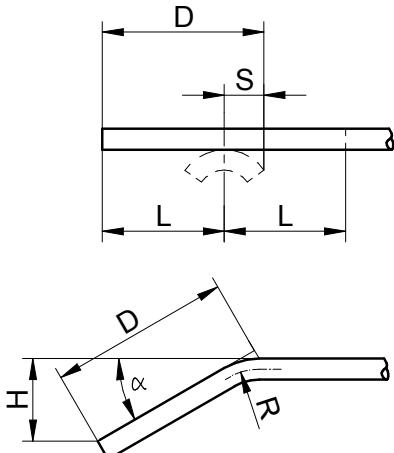

α	15°	30°	45°	60°
M	3,865	2	1,416	1,156

$$D = H \times M$$


Ejemplo: Considerando $H=300$ y $\alpha=15^\circ$

Example: Considering

$$D = 300 \times 3,865 = 1159$$

Example: Considérant

\varnothing	S				R	L mín.
	15°	30°	45°	60°		
1/2"	-	3,175	6,35	11,12	83	191
3/4"	1,588	4,762	7,938	14,288	114	223
1"	1,588	6,35	11,112	19,05	146	261
1 1/4"	3,175	6,35	12,7	22,25	184	305
1 1/2"	3,175	7,938	15,875	25,4	210	337
2"	4,762	9,525	17,462	30,162	241	381
2 1/2"	4,76	11,11	20,63	34,92	290	475
3"	6,35	14,28	25,4	42,86	350	520

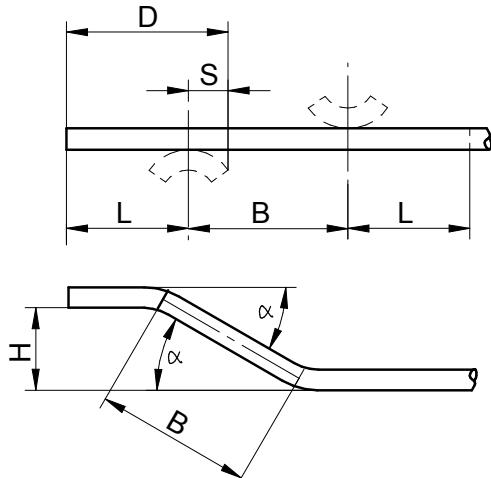

\varnothing	FACTORES DE CORRECCION CORRECTIONS FACTORS FACTEURS DE CORRECTION								L mín.
	60°		45°		30°		15°		
M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
1/2"	9,525		0		0		0	0	191
3/4"	11,112		0		0		0	0	223
1"	15,875		0		0		0	0	261
1 1/4"	22,22		0		0		0	0	305
1 1/2"	1,155	23,812	1,415	0	2	0	3,86	0	337
2"		25,4		0		0		0	381
2 1/2"		31,750		0		0		0	475
3"		33,338		0		0		0	520

Ejemplo: Considerando

Example: Considering $B = (H \times M) \times F$

Example: Considérant



$$H = 1016 \quad \alpha = 60^\circ \text{ y Tubo de } 1\frac{1}{2}"$$

$$B = (1016 \times 1,155) - 23,812 = 1149,66$$

DIN-2440 / DIN-2441

CURVADO A
BENDING AT
CINTRAGE À

90°

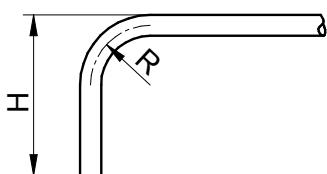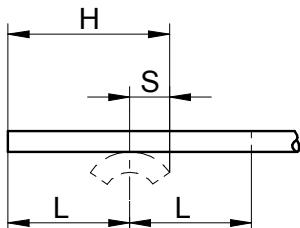

\varnothing	S	R	L mín.
1/2"	29	83	191
3/4"	38	114	223
1"	48	146	261
1 1/4"	60	184	305
1 1/2"	70	210	337
2"	83	241	381
2 1/2"	96	290	475
3"	116	350	520



Ejemplo: Para conseguir una cota H=200 en tubo de 1/2" el punto de doblado sería H-S (200-29=171)

Example: To achieve H=200 measure with 1/2" pipe, the bending point should be H-S

Example: Pour obtenir une cote H=200 sur un tube de 1/2" le point de cintrage sera H-S

CURVADO A
BENDING AT
CINTRAGE À

180°

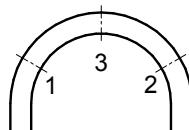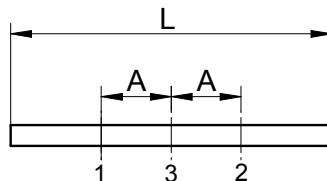

\varnothing	L mín.	A
1/2"	553	86
3/4"	686	121
1"	826	153
1 1/4"	978	191
1 1/2"	1099	219
2"	1194	253
2 1/2"	1520	310
3"	1664	375

Realizar el curvado en tres fases de 60° cada una, en el orden que indica el dibujo.

Make the bending in three steps, each one of 60° and following the order shown in the drawing.

Réalisation d'un cintrage en trois phases de 60° chaque, dans l'ordre ci-dessus.

El curvatueros hidráulico Mega, permite curvar en frío hasta 180° (en tres fases de 60° cada una), tubos de acero pesado y/o semipesado, soldados o sin soldadura, adecuados para rosca según DIN-2440 y/o DIN-2441, fabricados en acero de construcción St 33-1, según DIN-17100 y ejecución negra o galvanizada. Ver cuadro. Son tubos de uso estructural general en construcción, fontanería, etc.

No utilice el curvatueros Mega, para tubos de pared fina, tubos de acero inoxidable, tubos cromados, tubos de escape, tubos de precisión etc., ya que puede dañar los tubos.

TAMAÑO SIZE	DIN-2440		DIN-2441	
	Tubo roscado semipesado Steeltubes; medium-weight suitable for screwing	Espesor de pared Wall thickness	Tubo roscado pesado Steeltubes; heavy-weight suitable for screwing	Espesor de pared Wall thickness
1/8	10,2	2	10,2	2,65
1/4	13,5	2,35	13,5	2,9
3/8	17,2	2,35	17,2	2,9
1/2	21,3	2,65	21,3	3,25
3/4	26,9	2,65	26,9	3,25
1	33,7	3,25	33,7	4,05
1 1/4	42,4	3,25	42,4	4,05
1 1/2	48,3	3,25	48,3	4,05
2	60,3	3,65	60,3	4,5
2 1/2	76,1	3,65	76,1	4,5
3	88,9	4,05	88,9	4,85

Suitable for bending pipes up to 180° (3x60°bends). For DIN-2440 and DIN-2441 medium and heavy steel pipes. These are pipes for general structural purposes, quality specifications according to DIN17100.

Do not use for thin wall tubes, inox or chromed pipes, exhaust pipes, precision pipes etc as tubes can get damaged.

Declaración CE de conformidad · CE Declaration of conformity Déclaration CE de conformité · EG - Konformitätserklärung

MELCHOR GABILONDO, S.A.

declara por la presente que

hereby declares that

déclare par la présente que

erklären hiermit, daß das Produkt:

CURVADORAS HIDRAULICAS · HYDRAULIC BENDERS· CINTREUSES HYDRAULIQUES
HYDRAULISCHE BENDER

Ref. DR2 / DR3

E

Son conformes a la directiva de maquina Europea 2006/42/CE

GB

In conformity with the machinery Directive 2006/42/EC

F

Sont conformes a la directive des Machines European 2006/42/CE

D

Der EG-Maschinenrichlinie 2006/42/eg entsprechen

Berriz,Spain, 22/04/2015

Miguel Gabilondo
Presidente



MELCHOR GABILONDO, S.A.

Polygono Industrial Eitua, 6- 48240 BERRIZ (VIZCAYA) SPAIN

Tel.: 00 34 94 622 50 90 / Fax: 00 34 94 622 52 78

Tel. ventas nacional: 94 622 50 30 / Fax ventas nacional: 94 682 73 50

e-mail: interior@mega-sa.com / export@mega-sa.com

www.mega.es

